

CZ Sada pro opravu pracovních desek ze dřeva a Avonite..... 1-6

GB

DE


FR



OPRAVNÁ SADA - LNĚNÝ OLEJ

Obsah opravné sady:

- 1) Lněný olej - 0,75l
- 2) Brusný papír, zrnitost 400 - 3ks
- 3) Čistící hadřík - 1ks

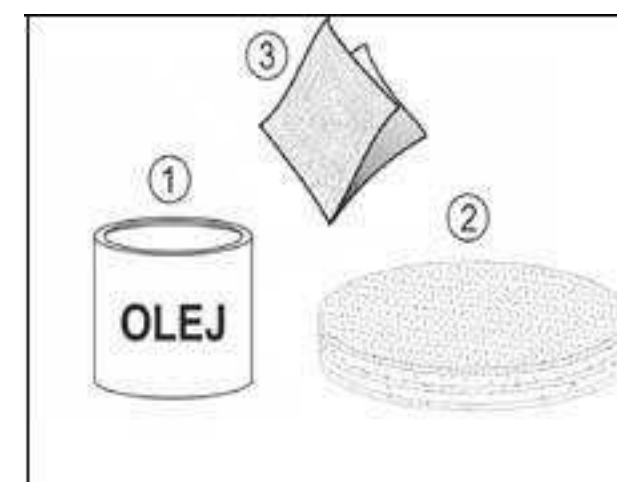


Postup opravy:

- 1) Nejprve přebrouste celý povrch desky.
Pozor: U povrchové úpravy lněný olej je opravdu nutné přebrousit celý povrch desky. Jestliže dojde pouze k přebroušení poškozené části, není možné vytvořit jednotný film. Esteticky bude posléze zřejmé, že se jedná o opravu.
- 2) Po přebroušení celé desky se může aplikovat lněný olej pomocí hadru, popřípadě štětcem.
- 3) Poté se setřete přebytečný olej hadrem dosucha.
- 4) Deska se následně musí nechat 24 hodin v klidu, aby došlo k řádnému usušení.

OPRAVNÁ SADA - OSMO

Obsah opravné sady:

- 1) Olej OSMO - 0,125l
- 2) Brusný papír, zrnitost 400 - 3ks
- 3) Čistící hadřík - 1ks

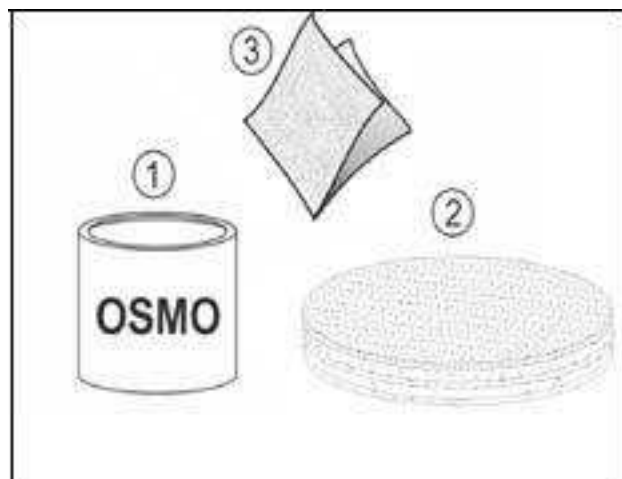

Postup opravy:

- 1) Nejprve přebruste povrch desky


Poznámka: Jestliže budeme opravovat poškození, které je menšího rozsahu (například škrábance, které nejsou hluboké apod.), tak přebroušení provedeme pouze na poškozeném místě. Jestliže bude poškození většího rozsahu, musíme přebrousit celý povrch desky.

- 2) Po přebroušení poškozeného místa se může ihned aplikovat OSMO olej pomocí hadru, popřípadě štětcem. Přesto, že aplikujeme OSMO pouze na poškozené místo, tak se na desce vytvoří jednotný film.
- 3) Poté setřete přebytečný olej hadrem dosucha.
- 4) Deska se následně musí nechat 24 hodin v klidu, aby došlo k řádnému usušení.

OPRAVNÁ SADA - OLEJOVOSK

Obsah opravné sady:

- 1) Olejovosk – 430ml
- 2) Brusný papír, zrnitost 400 - 3ks
- 3) Čistící hadřík - 1ks

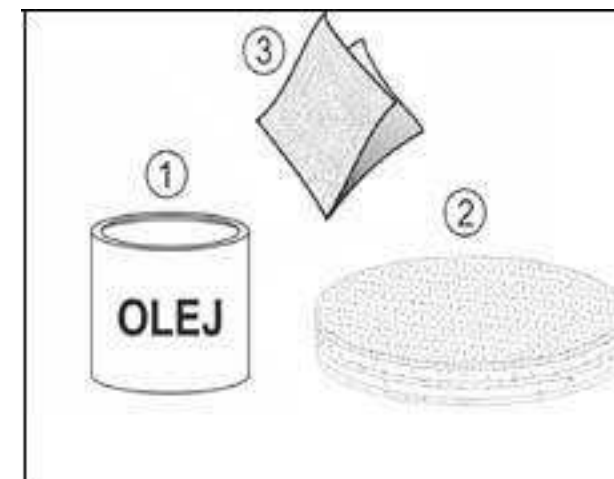

Postup opravy:

- 1) Nejprve přebruste celý povrch desky


Pozor: U povrchové úpravy olejovosk je opravdu nutné přebrousit celý povrch desky. Jestliže dojde pouze k přebroušení poškozené části, není možné vytvořit jednotný film. Esteticky bude posléze zřejmé, že se jedná o opravu.

- 2) Po přebroušení celé desky se může aplikovat olejovosk pomocí hadru, popřípadě štětcem.
- 3) Poté se setřete přebytečný olej hadrem dosucha.
- 4) Deska se následně musí nechat 24 hodin v klidu, aby došlo k řádnému usušení.

OPRAVNÁ SADA - AVONITE

Obsah opravné sady:

- 1) Lepidlo Avonite - 50ml
- 2) Odmašťovač - methanol
- 3) Brusný papír, zrnitost 180 - 3ks
- 4) Brusný papír, zrnitost 320 - 3ks
- 5) Brusný papír, zrnitost 400 - 3ks
- 6) Čistící hadřík - 1ks

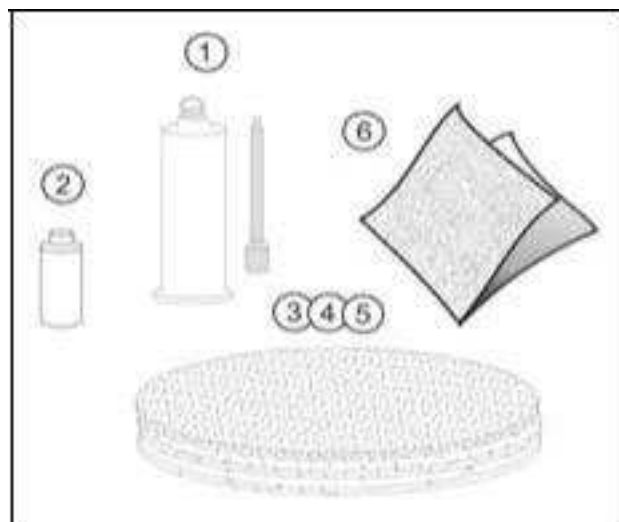

Postup opravy:

Oprava plochy

- 1) Poškrábané místo přebruste přiloženým brusným papírem.
 - pokud se jedná o malé poškození (drobné rýhy), přebruste místo brusným papírem, zrnitosti 400.
 - při větším poškození, je třeba přebrousit plochu desky brusným papírem postupně zrnitostí 180, 320, 400

Oprava za pomoci lepidla

- 1) Poškozené místo vyplňte lepidlem Avonite.
- 2) Nechte zaschnout minimálně 30min.
- 3) Po uplynutí této doby, přebruste plochu desky přiloženým brusným papírem.
 - pokud se jedná o malé poškození (drobné rýhy), přebruste místo brusným papírem, zrnitosti 400.
 - při větším poškození, je třeba přebrousit plochu desky brusným papírem postupně zrnitostí 180, 320, 400

Verze: 2019 – 06